


REMISE EN CONFORMITÉ DU CONDUIT DE FUMÉE D'UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS

69440 Saint-Laurent-d'Agnay - St Vincent | Rhône (69)

ref : 61488

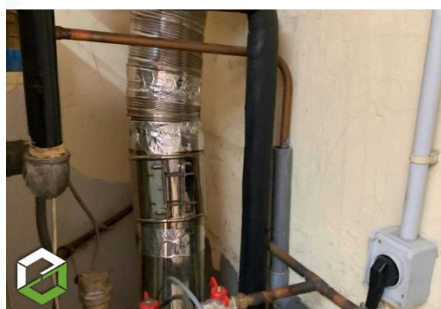

Fiche en ligne



**JAEGER Frères (isicap
69)**

06 29 38 02 93

Chantier réalisé en : 2026

Contexte de l'intervention

À l'occasion de notre **première intervention chez ce client**, réalisée dans le cadre de **l'entretien annuel de sa chaudière à granulés**, nous avons procédé au contrôle de l'installation et de son conduit d'évacuation des fumées.

Cette installation n'ayant pas été réalisée par notre entreprise, notre intervention a permis de mettre en évidence **plusieurs défauts et non-conformités nécessitant une remise en état afin de sécuriser durablement l'installation.**

Les non-conformités constatées

Le contrôle du conduit de fumée a notamment révélé une configuration particulièrement problématique dans les combles.

Le **boisseau maçonné s'arrêtait avant d'atteindre le conduit double paroi assurant la traversée et la dépassée de toiture**. Entre ces deux éléments, la gaine métallique se retrouvait donc **apparente et sans protection dans les combles**, comme le montre la photo prise lors de notre visite.

À cela s'ajoutaient plusieurs anomalies :

- un **tubage existant non conforme** et nécessitant son remplacement ;
- une **discontinuité du conduit de cheminée** entre le boisseau maçonné et le conduit double paroi existant ;
- la présence d'un **élément de charpente en bois à proximité immédiate du conduit**,



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- sans respect des distances de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles ;
- des **assemblages et raccordements présentant des défauts d'étanchéité** ;
- l'absence de **disconnecteur sur le dispositif de remplissage du circuit de chauffage**.

Ces différents constats justifiaient une intervention complète, notamment en raison des **risques liés aux températures des fumées, à l'incendie, aux défauts d'étanchéité et à une mauvaise évacuation des produits de combustion**.

Travaux de remise en conformité

Nous avons procédé à la **dépose de l'ancien tubage** et à son remplacement par une **gaine inox 316L lisse de la gamme TEN**, fabriquée par le fabricant français de conduits de fumée TEN.

Dans les combles, nous avons **prolongé le boisseau maçonné existant jusqu'au conduit double paroi déjà présent en toiture**. Cette reconstruction permet de supprimer la portion de gaine laissée nue dans les combles et de **reconstituer un conduit de cheminée continu et correctement protégé**.

Une liaison adaptée a ensuite été réalisée entre le **boisseau maçonné et le conduit double paroi existant**, avec un soin particulier apporté à l'étanchéité de l'ensemble. Le nouveau tubage inox est inséré à l'intérieur du boisseau et du conduit double peau pour une étanchéité parfaite de la chaufferie à l'extérieur de la maison.

Cette intervention a également permis de **rétablir les distances de sécurité nécessaires vis-à-vis des éléments combustibles de la charpente**.

Au niveau de la chaudière, le **conduit de raccordement a été repris** et équipé d'un **régulateur de tirage à contrepoids**, afin de contribuer à la maîtrise du tirage nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.

Enfin, nous avons complété la remise en conformité de l'installation hydraulique par la **pose d'un disconnecteur sur le remplissage du circuit de chauffage**, équipement absent sur l'installation existante.

Une installation désormais sécurisée et pérenne

Cette intervention illustre toute l'importance de l'**entretien annuel d'une chaudière à granulés** : au-delà du nettoyage et des opérations courantes de maintenance, il constitue également une occasion de contrôler l'environnement de l'appareil et de détecter des anomalies qui peuvent parfois être présentes depuis l'installation d'origine.

Dans ce cas, notre première visite a permis d'identifier plusieurs défauts importants et de réaliser une **remise en conformité globale du conduit de fumée et du dispositif de remplissage du circuit de chauffage**.

Le conduit dispose désormais d'un **tubage inox 316L adapté, d'une continuité entre le boisseau maçonné et le conduit double paroi existant en toiture, d'assemblages étanches et de distances de sécurité adaptées vis-à-vis de la charpente**.

Une intervention qui permet au client de disposer d'une installation **plus sûre, durable et adaptée au fonctionnement de sa chaudière à granulés**.





(5/5 pour 40 avis)

JAEGER Frères (isicap 69)

2bis, rue Louis Poly 69160

06 29 38 02 93

<https://www.isicap-69.fr/>
florian.jaeger@isicap.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires